
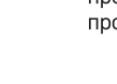


ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ЦИФРОВЫЕ KT266F (КВТ), KT266C (КВТ), серия «PROLINE»

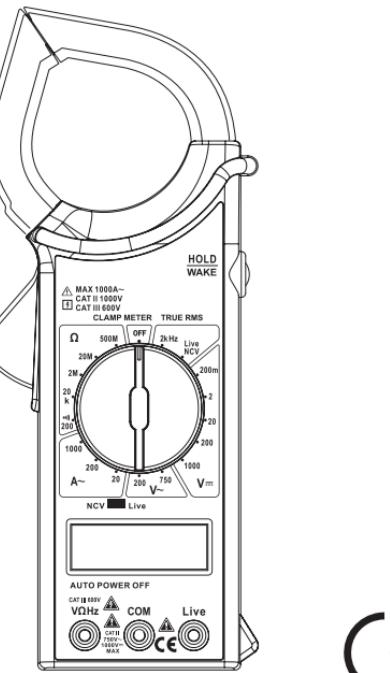

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Токовые клещи **KT266F (КВТ)** и **KT266C (КВТ)** предназначены для измерения величины силы переменного тока, а также ряда других параметров тока в режиме мультиметра. Прибор прост в использовании как в быту, так и в профессиональной деятельности.

Токовые клещи разработаны в соответствии со стандартом IEC 1010-1 IEC1010-2-032 по безопасности измерительного оборудования при перегрузке напряжения по категории CATII1000V/CATIII600V

СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ

	Важная информация по безопасности, см. инструкцию
	Возможно наличие высокого напряжения
	Заземление
	Двойная изоляция
	Предохранитель может быть заменен аналогичным с параметрами, указанными в настоящей инструкции

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Выключите прибор и отсоедините щупы от входных разъемов перед снятием крышки.
- При появлении сбоев, ошибок в работе прибора, прекратите его использование, его необходимо проверить.

- Никогда не работайте с прибором со снятой или незакрепленной крышкой батарейного отсека.
- Не применяйте абразивов и растворителей при чистке прибора, а только ткань и мягкие моющие средства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Никогда не превышайте величины перегрузочной способности прибора, указанной в спецификации для каждого диапазона измерения.
- Когда прибор подключен к измеряемой схеме, не прикасайтесь к неиспользуемым гнездам.
- Если порядок измеряемой величины неизвестен заранее, установите переключатель пределов на максимальное значение.
- Перед изменением положения переключателя диапазонов отсоедините щупы прибора от измеряемой схемы.
- При проведении измерений в телевизорах и импульсных блоках питания всегда помните, что в измеряемых точках могут присутствовать импульсы высокого напряжения, которые могут вывести из строя прибор.
- Никогда не измеряйте сопротивлений во включенной схеме.
- Всегда будьте осторожны при работе с напряжениями выше 60 В постоянного или 30 В переменного тока. При измерениях держите пальцы за барьерной кромкой щупов.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Максимальное напряжение между гнездами и «землей»	1000 В постоянного или 750 В переменного
Питание	2 батарейки, 1,5 В тип AAA
Дисплей	ЖКИ, 2000 отсчетов, обновление 2-3 раза в сек.
Метод измерения	АЦП с 2-м интегрированием
Индикация перегрузки	на дисплее цифра «1»
Индикация полярности	«-» при отриц. полярности
Рабочая температура	0°C – 40°C
Температура хранения	-10°C – 50°C
Раскрытие клещей	50 мм
Индикация разряда батареи	символ «BAT»
Размеры	235×100×46 мм
Вес, с батарейкой	330 г

ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Функция	Разъемы	Входные пределы	Примечание
200 мВ	V / Ω	250V пост. или перем.	
DCV / ACV	V / Ω	±0,5% ± 2D	
Hz	V / Ω	±0,5% ± 2D	
Ω	V / Ω	±0,5% ± 2D	
•) →	V / Ω	±0,5% ± 2D	
Live NCV	Live	-----	

*D – единица младшего разряда

Входное сопротивление: > 9 МОм

7. Петля

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон	Разрешение	Точность	Примечание
20 А	10 мА	±4,0% ± 5D	KT266C
200 А	100 мА	±2,5% ± 5D	KT266C, F
1000 А	1 А	±3,0% ± 10D	> 800 мА

Диапазон частот: 50–60 Гц.

Измерение: среднеквадратичное для сигнала синусоидальной формы. Ширина раскрытия клещей: 5 см.

Защита от перегрузки: 1200 А, 60 сек.

ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

Диапазон	Разрешение	Точность	Примечание
20 А	10 мА	±4,0% ± 5D	KT266C
200 А	100 мА	±2,5% ± 5D	KT266C, F
1000 А	1 А	±3,0% ± 10D	> 800 мА

Входное сопротивление: > 9 МОм.

Диапазон частот: 50–500 Гц. Измерение: среднеквадратичное для сигнала синусоидальной формы.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность	Примечание
200 В	0.1 В	±1,0% ± 5D	KT266C, F
750 В	1 В	±1,2% ± 3D	KT266C, F

Входное сопротивление: > 9 МОм.

Диапазон частот: 50–500 Гц. Измерение: среднеквадратичное для сигнала синусоидальной формы.

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

(При подключении дополнительно 500 – вольтового измерителя изоляции)

Диапазон	Разрешающая способность	Точность
20 МОм	10 кОм	+ 2.0%(данные-m) + 2D
2000 МОм	1 МОм	+ 4.0%(данные-n) + 2D (RX<500МОм) + 5.0%(данные-n) + 2D (RX>500МОм)

При работе с KT266F и измерителем 261: m=50, n=100

При работе с KT266C и измерителем 261: m=50, n=100

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Диапазон	Разрешение	Точность	Примечание
200 Ом	0,1 Ом	$\pm 1,0\% \pm 5D$	KT266C, F
2 кОм	1 Ом	$\pm 1,0\% \pm 8D$	KT266F
20 кОм	10 Ом	$\pm 1,0\% \pm 8D$	KT266C, F
200 кОм	100 Ом	$\pm 1,0\% \pm 8D$	KT266F
2 МОм	1 кОм	$\pm 1,0\% \pm 8D$	KT266C, F

ТЕМПЕРАТУРА (КТ266С)

Диапазон	Разрешающая способность	Точность	
		0°C – 400°C	400°C – 750°C
0°C – 750°C	1°C	$\pm 1,0\% \pm 3D$	$\pm 2,0\% \pm 3D$

ЧАСТОТА (КТ266F)

Диапазон	Разрешающая способность	Точность
2 кГц	1 Гц	$\pm 2,0\% \pm 5D$

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА

- Установите переключатель пределов на желаемый диапазон измерения переменного тока. Клещи-трансформатор измеряют переменный ток, протекающий в проводнике.
- Когда на дисплее возникает только цифра «1» это значит, что возникла перегрузка и необходимо установить переключатель пределов на большее значение.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ

- Подсоедините черный щуп к гнезду «COM», а красный к гнезду «VΩ» прибора.
- Установите переключатель пределов на желаемый диапазон измерения DC V или AC V и подсоедините

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (При подключении дополнительно 500-вольтового измерителя изоляции)

- Соедините измеритель изоляции через вилку-тройник «VΩ», «COM», «EXT» на измерителе с гнездами, «COM», «EXT» прибора токовые клещи.
- Установите переключатель пределов на приборе в положение **2000 МΩ**.
- Установите переключатель пределов на измерителе изоляции в положение **2000 МΩ**.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

- Подсоедините черный щуп к гнезду «COM», а красный к гнезду «VΩ» прибора.
- Подключите щупы прибора к входным гнездам L и E измерителя изоляции и соедините их с исследуемой изоляцией. (Питание измерителя изоляции должно быть выключено).
- Включите питание на измерителе изоляции.
- Нажмите кнопку **PUSH 500V**, при этом загорится красный светодиод **500V**. На дисплее прибора появится величина сопротивления измеряемой изоляции. Если эта величина будет менее 19 МОм, переключите переключатели пределов на приборе и измерителе изоляции в положение 20 МОм, при этом точность показаний увеличится.
- Если измеритель изоляции не используется, установите его переключатель питания в положение «OFF» и выньте щупы из гнезд L и E. Это продлит срок службы батареи и предотвратит от поражения электрическим током.

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ (КТ266F)

- Подсоедините черный щуп к гнезду «COM», а красный к гнезду «VΩ» прибора.
- Установите переключатель пределов на желаемый диапазон измерения DC V или AC V и подсоедините

щупы к источнику напряжения или к измеряемой нагрузке. Прибор покажет значение измеряемого напряжения и его полярность.

- Когда на дисплее возникает только цифра «1», это значит, что возникла перегрузка и необходимо установить переключатель пределов на большее значение.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ БЕСКОНТАКТНЫМ МЕТОДОМ (КТ266F)

- Подсоедините черный щуп к гнезду «COM», а красный к гнезду «VΩ» прибора.
- Установите переключатель пределов на желаемый диапазон измерения сопротивлений и подсоедините щупы к измеряемому сопротивлению.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (КТ266С)

- Установите переключатель пределов в положение °C или °F, и дисплей покажет значение температуры

ПРОЗВОНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

- Подсоедините черный щуп к гнезду «COM», а красный к гнезду «VΩ» прибора. (Полярность красного щупа будет положительной).
- Установите переключатель пределов в положение «») и подключите щупы прибора к двум точкам измеряемой схемы. Если между ними существует гальваническая связь (то есть сопротивление между ними менее 50 Ом), прозвучит сигнал зуммера.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Если на дисплее появился символ «BAT», это говорит о необходимости замены батареи. Снимите крышку отсека питания. Замените севшую батарею новой.

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как открывать отсек питания, убедитесь, что щупы отсоединенны от измеряемой схемы во избежание поражение электрическим током.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Токовые клещи – 1 шт.
- Комплект измерительных щупов (кр./черн.) – 1 шт.
- Термопара K-типа (для КТ266С) – 1 шт.
- Батарейки 1.5 В тип AAA – 2 шт.
- Сумка тканевая – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что перед проведением других измерений термопара вынута из разъема прибора.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОДНИКА ФАЗА-НОЛЬ (КТ266F)

- Установите поворотный переключатель в положение Live NCV при этом на дисплее прибора появится знак EF.

ХРАНЕНИЕ

Прибор следует хранить в помещении при относительной влажности <80%. Среды – по группе 1, ГОСТ 16962-71.

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

УТИЛИЗАЦИЯ

	После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.
--	---

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Изготовитель:
Сделано в Китае. Shanghai Shushen International Trade Company Limited. Room 303, 1st Building, NO. 687, Dong Daming Road, Hongkou district, Shanghai

Импортер:
ООО «ЮНИТРЕК», 111524, город Москва, Электродная улица, дом 11, строение 18

Сервисный центр:
248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиротовский, д. 12 тел.: (4842) 595-260, (4842) 596-052

*Производитель оставляет за собой право изменить характеристики товара, комплектацию и его внешний вид без предварительного уведомления.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ (КТ266F)

- Установите переключатель пределов в положение «») и подсоедините красный щуп к аноду, а черный к катоду измеряемого диода. Прибор покажет прямое падение напряжение на диоде. При обратном подключении диода к щупам на дисплее появится «1».

CE EAC



www.kvt.su